

Revízná správa

Č. 8456

z revízie javiskového zdvíhacieho zariadenia

v DK Ružinov, Bratislava

Dňa 18.2.2021

Revízia bola vykonaná podľa - Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009
- Normy STN 918112, čl. 5.1.3

Revízia zariadení - Odborná prehliadka :

- A. Javiskové ťahy ručné dekoračné, nosnosť 100kg. Č. 1-16
- B. Javiskové ťahy ručné, nosnosť 320kg. Č. I, II, III. Kinorám s oponou
Scénická a horizontová batéria
- C. Predeľovacia stena v hľadisku, na zadnej stene, pre odkladanie zásuvnej tribúny.
- D. Súvisiace zariadenia: Šálové ramená, portál, opona, horizonty, lávky, rošt povraziska, rebríky
- E. Dymové klapky, 8ks

Zistené závady:

1. Na ťahu 10 je protizávažie zaseknuté medzi poškodenými dolnými dorazmi.
2. Na zarážkach protizávaží chýbajú poistné skrutky 3ks
3. Niektoré konopné laná potrebujú napnúť.
4. Niektoré kladky sú bez mazníc škrípu. 7 ks.
5. Škrípu, alebo hrkocú držiaky niektorých kladiek. Treba ich znovu nastaviť a dotiahnuť.
6. Deliacia stena potrebuje doliať, alebo vymeniť olej v prevodovke a domastiť vodička
7. Šálové ramená sú ohnuté, miestami až o 10cm. Obmedzuje bezpečnosť aj funkčnosť.
8. Dymové klapky č. 4 a 7 sú nefunkčné, odpojené. Neotvárajú sa. Ostatné netesnia, ostáva špára cca 2cm. Chýba zaistenie ovládacej páky na javisku.

Chýba .1. Revízná kniha javiskových zariadení

2. Údržbový denník
3. poistné skrutky na protizávažiacich 3ks
4. Brzdy ručných ťahov – háky 10ks (Aj s pákovými, ktoré sú nefunkčné+2 rezerva.)
5. Maznice- štaufferky na lanových kladkách ťahov 7ks
6. Zaistenie sietí na javisku 10ks
7. na reflektoroch nie sú istiace lanká cca 8 ks.
8. chýba označenie ťahu 2 a II.

Opis závad je v protokoloch jednotlivých zariadení. Vrátenie fotodokumentácie.

Záver:

- Ťah č. 10 je vyradený z prevádzky. Nevyhovuje. Ostáva zablokovaný až do opravy.
- Závadu: Chýba č. 7 istiace lanká na reflektoroch si odstráni užívateľ

Závady odstránenie: Užívateľ zaistí do 31.9.2021 (do novej sezóny).

Do odstránenia zvýšiť opatrnosť pri manipulácii s ohľadom na zistené závady.

Povoľujem prevádzku ťahov 1-9, 11-16, I-III v obmedzenom režime súčasnej prevádzky max 9 ťahov, čo obmedzuje počet kompletného vybavenia: (Brzdy, poistné skrutky protizávažia.) Treba ich doplniť.

Povoľujem prevádzku zariadení pod bodom C, D, E. s obmedzeniami vyplývajúcim zo zistených závad, vid' termín.

Nasledovná pravidelná prehliadka a skúška podľa STN 918112, čl. 5.1.2 a 5.1.3 je do 18.2.2023

22.2.2021
SPIG s.r.o. Zvolen




Ing. Pretr Slabina
Revízny technik javiskových zariadení